


Assembly Instruction

Kabelstecker Cable Connector


Kabelvorbereitung Cable Preparation

NL2FC




Da= 4.00 [0.157"] - 10.00 [0.394"]

NL4FC




Da= 5.00 [0.197"] - 11.00 [0.433"]
... Spannzange weiss; ... white chuck
Da= 9.50 [0.374"] - 15.00 [0.59"]
... Spannzange schwarz

NL8FC




Da= 8.00 [0.315"] - 15.00 [0.591"]
... mit Reduziererring; ... with reducing sleeve
Da= 15.00 [0.591"] - 20.00 [0.787"]
... ohne Reduziererring; ... without reducing sleeve

Montage Assembling

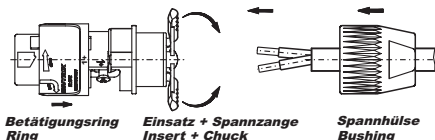


Betätigungsring Ring
Einsatz + Spannzange Insert + Chuck
Spannhülse Bushing

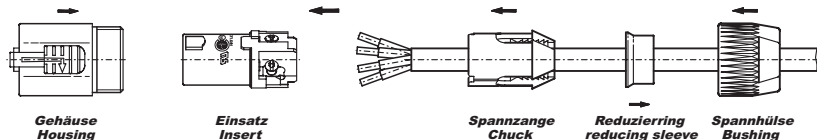


Gehäuse Housing
Einsatz Insert
Spannzange Chuck
Reduziererring reducing sleeve (only to NL8FC)
Spannhülse Bushing


Verdrahtung Wiring

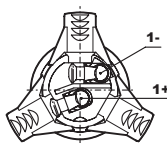

- Spannhülse auf Kabel schieben.
Put bushing onto the cable.
- Kabel lt. Anweisung vorbereiten.
Prepare cable as shown above.
- Drähte in die Klemmlöcher am Einsatz einführen und mit Schraube und Klemmblech mittels Schraubenzieher Pozidrive #1 befestigen.
Insert the wires into the terminals and fasten the clamping device with a screw driver Pozidrive #1.
- Betätigungsring in Richtung Spannzange schieben.
Snap on locking ring into the chuck direction as shown above.
- Spannhülse mittels Gabelschlüssel SW 17mm fest anschrauben.
Fasten bushing by means of a fork wrench 11/16".

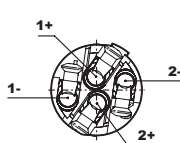


- Spannhülse u. Spannzange auf Kabel schieben (Spannzange kann auch nachträglich angebracht werden).
Put bushing and chuck onto the cable.
- Kabel lt. Anweisung vorbereiten.
Prepare cable as shown above.
- Drähte in die Klemmlöcher am Einsatz einführen und mit Schraube und Klemmblech mittels Inbus-Gewindestift SW 1.5mm oder Schraubenzieher befestigen.
Insert the wires into the terminals and fasten the clamping device by means of Allankey 1/16" or flat screw driver.
- Einsatz und Spannzange in das Gehäuse schieben (Führungsrippen und Führungsnut beachten!).
Push insert and chuck into housing (pay attention to the guiding keyway!).
- Spannhülse mittels Gabelschlüssel SW 19mm fest anschrauben.
Fasten bushing by means of a fork wrench 3/4".

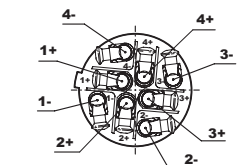


Bedienung Handling

Einsteck-Vorgang Engagement

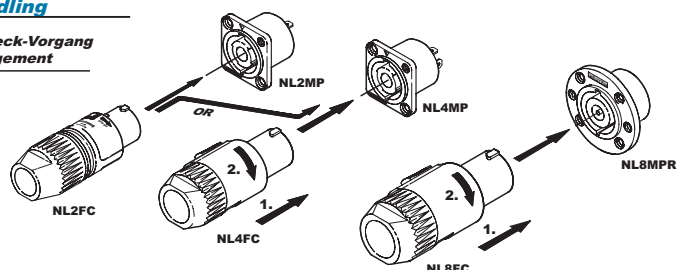

Aussteck-Vorgang Separation

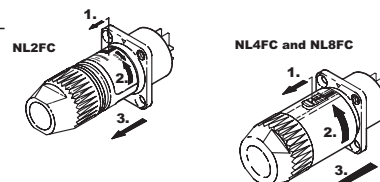


Not for use as mains (A.C.) connectors!


Gehäusestecker Receptacle

Verdrahtung Wiring


NL2MP




Frontplattenausschnitt (Rückseite)
Panel Cutout (Rear Side)

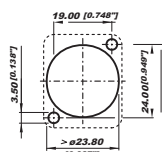



NL4MP



fur Flachsteckhülsen 4.8 mm x 0.5 mm
for flat quick-connect receptacles 0.187" x 0.020"

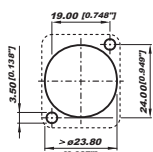

NL8MPR

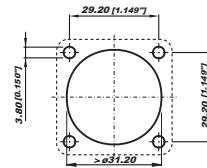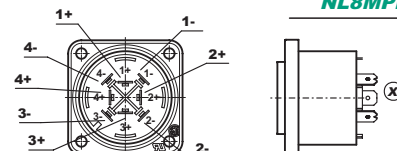

NEUTRIK AG
Liechtenstein
Tel.: +423/237 24 24
Fax: +423/232 53 93
www.neutrik.com

NEUTRIK Zürich AG
Switzerland
Tel.: +41 44/736 5010
Fax: +41 44/736 5011

NEUTRIK (UK) Ltd.
Great Britain
Tel.: +44 1983/811 441
Fax: +44 1983/811 439

NEUTRIK USA INC.
USA
Tel.: +1 732/901 9488
Fax: +1 732/901 9608

NEUTRIK Tokyo Ltd.
Japan
Tel.: +81 3/3663 4733
Fax: +81 3/3663 4796

NEUTRIK France
France
Tel.: +33 1/4131 6750
Fax: +33 1/4131 0511

NEUTRIK Vertriebs GmbH
Germany/Netherlands/Austria
Tel.: +49 8131/28 08 90
Fax: +49 8131/28 08-30

Draft. Nr.: BDA 072 / 3102M0711
Update: 07.07.2005



NEUTRIK
CONNECTING THE WORLD